
 <b>GEKON s.r.o.</b> Politických vězňů 36, 301 00 Plzeň		<b>GEOLOGICKÁ DOKUMENTACE VRTU</b>		<b>KS-1</b>	
Vrtmistr: Typ soupravy: Datum provedení - od: 1.6.2017 - do: 1.6.2017		Hloubka sondy [m]: 1.00 Hladina podz. vody: nebyla zastižena naražená [m]: ustálená [m]:		Y= 805 603.00 X= 1 119 792.00 Z= 432.75 Souř.systémy: JTSK / Balt	
od: [m] do: [m] vrtáno DN [mm]		od: [m] do: [m] paženo DN [mm]		Okres: Klatovy Katastr.území: Horažďovice Mapa 1:25000: 22-321	

**STRATIGRAF. ČLENĚNÍ**

KS-1

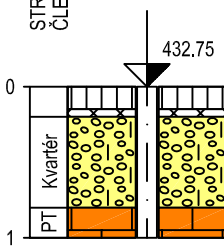

432.75

ČSN 73 1001		ČSN 73 3050		TĚŽITEL DLE TP		ČSN EN ISO14688	
0.00	Q	2				nezatř.	
0.15							
0.20	G4	3		I		sasiGr	
0.80							
1.00	R3	5		II		nezatř.	

do	GEOLOGICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
0.15	Humózní vrstva, (travní dm)
0.20	Navážka, škvára (nesouvislá poloha)
0.80	Štěrk hlinitý, (štěrkovitě rozložený vápenec), ostrohranné úlomky cm velikosti, výplň tvoří rezavý, silně hlinitý písek
1.00	Vápenec mírně zvětralý, (až navětralý), hustě rozpukaný, kusy rozvolněné horniny dm rozměrů, pukliny otevřené do 1 mm s písčito-hlinitou výplní

**Legenda:** Vzorky s číslem laboratorního rozboru. Podzemní voda s číslem zvodně.

neporušený  
  porušený  
  jádro  
  technolog.  
  skalní  
  jiný

● voda  
 ▲ naražená hladina  
 ▼ ustálená hladina

**Poznámka:**

.  
 .  
 .  
 .

Název akce: <b>Horažďovice - domov pro seniory</b>		Měřítko: 1: 50	Zak. číslo: 17/533
Dokumentoval: RNDr. M. Fajfr	Vyhodnotil: RNDr. M. Fajfr	Zpracoval: RNDr. M. Fajfr	Příloha č.: <b>4.1</b>